




TOUR A BOIS A VITESSE VARIABLE

(Modèle : MC0430 & 0430VD)

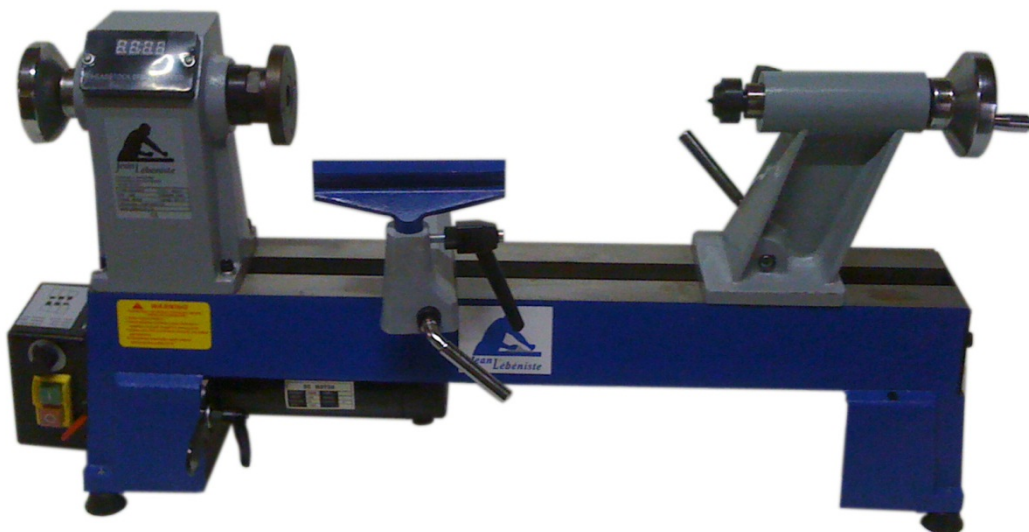

NOTICE D'UTILISATION / NOTICE TECHNIQUE

Distributeur
Holzprofi France sarl
Machines et accessoires pour le bois
F-67590 Schweighouse sur Moder
www.holzprofi.fr

Attention: Lire attentivement le manuel avant d'utiliser l'appareil

TABLE DES MATIERES

REGLES DE SECURITE	3
REGLES DE SECURITE POUR LES OUTILS	3
REGLES DE SECURITE COMPLEMENTAIRES POUR LES TOURS A BOIS	5
CONSIGNES SPECIFIQUES AUX LASER.....	7
SPECIFICATIONS.....	7
INFORMATION SUR LE BRUIT	7
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.....	8
SIGNIFICATION DES SYMBOLES	9
DEBALLAGE ET NETTOYAGE.....	10
BRANCHEMENT ET RACCORDEMENT ELECTRIQUE	10
INSTRUCTIONS DE MISE A LA TERRE	12
IDENTIFICATION DE LA MACHINE.....	13
MONTAGE ET REGLAGE.....	14
MAINTENANCE ET ENTRETIEN.....	18
PARTIES RESERVES AUX SERVICES TECHNIQUES.....	19
VUE ECLATEE.....	19
ASSISTANCE - SAV – GARANTIE	22
DECLARATION DE CONFORMITE	23

**ATTENTION :**

- Lisez attentivement le mode d'emploi avant de mettre la machine en service.
- Cet appareil répond aux prescriptions de sécurité en vigueur pour les machines électriques.
- Une utilisation non conforme peut entraîner des dommages corporels et matériels. Les personnes qui ne sont pas familiarisées avec le mode d'emploi ne doivent pas utiliser la machine. Conservez soigneusement ce mode d'emploi.

REGLES DE SECURITE

Le travail du bois peut être dangereux si on ne respecte pas des techniques de travail sûres et appropriées. Comme pour toute machine, l'utilisation de l'outil entraîne certains dangers. Si on utilise la machine avec précaution et en respectant les règles, les probabilités de blessures seront considérablement diminuées. Cependant, si les précautions normales de sécurité ne sont pas respectées ou sont ignorées, l'opérateur peut se blesser gravement. Les équipements de sécurité comme les protecteurs, les poussoirs, les dispositifs de retenue, les panneaux-peignes, les lunettes de sécurité, les masques anti-poussière et les protections auditives peuvent réduire les possibilités de blessures. Mais même la meilleure protection ne peut protéger contre un manque de bon sens, de soin ou d'attention. Toujours user de bon sens et prendre les précautions nécessaires dans l'atelier. Si une technique semble dangereuse, ne pas l'essayer. Concevoir une méthode plus sécuritaire. **NE PAS OUBLIER** : la sécurité est la responsabilité de chacun. Cet outil a été conçu pour des utilisations bien précises. Holzprofi France recommande fortement de ne pas le modifier et/ou l'utiliser pour une autre tâche que celle pour laquelle il a été conçu. Si des questions se posent quant à une application particulière, **NE PAS** utiliser l'outil avant d'avoir pris contact avec Holzprofi France pour déterminer si l'outil peut être employé de cette manière.

REGLES DE SECURITE POUR LES OUTILS

1. Garder l'aire de travail propre. Les zones de travail et établis encombrés favorisent les blessures.
2. Eviter un environnement dangereux. Ne pas exposer les outils à la pluie et ne pas les utiliser dans des endroits humides ou mouillés. Garder la zone de travail bien éclairée. Ne pas utiliser l'outil en présence de gaz ou de liquides inflammables.
3. Se protéger des décharges électriques. Eviter d'entrer en contact avec des surfaces mises à la terre.

4. Tenir les visiteurs et les enfants à distance. Tous les enfants et visiteurs doivent se tenir à une distance sûre de l'aire de travail.
5. Ranger les outils non utilisés. Quand les outils ne sont pas utilisés, ils doivent être rangés dans un endroit sec, verrouillé, hors d'atteinte des enfants.
6. Ne pas forcer l'outil. Il fera mieux son travail et plus sûrement au rythme pour lequel il a été conçu.
7. Utiliser le bon outil. Ne pas forcer un petit outil à faire le travail d'un outil à usage intensif. Par exemple, ne pas utiliser une scie circulaire pour couper des branches ou des bûches.
8. Porter une tenue appropriée. Pas de vêtements amples, ni de bijoux qui peuvent être saisis par les pièces mobiles. Des chaussures antidérapantes sont particulièrement recommandées pour le travail à l'extérieur. Porter un moyen de protection pour les cheveux longs.
9. Toujours mettre des lunettes de sécurité. Porter également un masque si l'opération soulève de la poussière.
10. Raccorder le matériel d'aspiration de la poussière. Si des moyens sont prévus pour la récupération de la poussière, s'assurer que ces dispositifs sont bien raccordés et correctement utilisés.
11. Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais tirer sur le cordon pour le débrancher de la prise. Garder le cordon éloigné de la chaleur, de l'huile et des arêtes vives.
12. Fixer la pièce. Utiliser, tant que possible, des serre-joints ou un étau pour tenir la pièce. C'est plus sûr que de se servir des mains.
13. Ne pas se pencher au-dessus de l'outil. Garder son équilibre en tout temps.
14. Garder les outils en parfait état. Tenir les outils affûtés et propres afin d'obtenir le meilleur et le plus sûr rendement. Suivre les instructions pour lubrifier et changer les accessoires. Régulièrement vérifier le cordon et le remplacer s'il est abîmé. Garder les poignées sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse.
15. Débrancher l'outil lorsqu'il n'est pas utilisé, avant l'entretien et lors des changements d'accessoires, tels que lames, mèches, fraises, etc.
16. Eloigner les clés de serrage et de réglage. Prendre l'habitude de vérifier que les clés de serrage et de réglage ont bien été enlevées de l'outil avant de le mettre en marche.
17. Eviter le démarrage accidentel. S'assurer que l'interrupteur se trouve à l'« ARRET » avant de brancher l'outil.

18. Utiliser des cordons prolongateurs prévus pour l'extérieur. Lorsque l'outil est utilisé à l'extérieur, n'utiliser que des cordons prolongateurs prévus pour l'extérieur et portant des indications à cet effet.

19. Demeurer vigilant. Bien observer ce que l'on fait, faire preuve de bon sens. Ne pas utiliser l'outil quand on est fatigué.

20. Inspecter les pièces pour déceler tout dommage. Avant de continuer d'utiliser l'outil, inspecter tout dispositif protecteur ou toute autre pièce qui peut être endommagé afin de s'assurer qu'il fonctionne bien et effectue la tâche prévue. Vérifier si les pièces mobiles sont bien alignées, ne se coincent pas et ne sont pas cassées. Aussi, vérifier le montage ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement. Toute pièce ou protecteur endommagé doit être réparé ou remplacé par un centre de service après-vente agréé. Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne fonctionne pas correctement.

21. Avertissement : l'emploi de tout accessoire non recommandé dans cette notice d'utilisation peut présenter un risque de blessure.

22. Faire réparer l'outil par une personne compétente. Cet outil électrique est fabriqué selon des exigences pertinentes concernant la sécurité. Les réparations ne doivent être faites que par une personne qualifiée utilisant des pièces de rechange d'origine, sinon cela peut être très dangereux pour l'utilisateur.

23. Conserver ces instructions.

REGLES DE SECURITE COMPLEMENTAIRES POUR LES TOURS A BOIS

1. **AVERTISSEMENT:** NE PAS utiliser le tour tant qu'il n'est pas complètement assemblé et installé selon les directives.

2. SI L'ON N'EST PAS tout à fait familier avec le fonctionnement des tours à bois, obtenir les conseils d'une personne compétente.

3. S'ASSURER que les codes de câblage et les raccordements électriques recommandés sont respectés et que la machine est bien mise à la terre.

4. NE JAMAIS mettre en marche le tour sans avoir au préalable dégagé le banc de tout objet (outils, morceaux de bois, etc.).

5. EXAMINER soigneusement le montage avant de mettre la machine en marche.

6. S'ASSURER que la hauteur du porte-outil est bien réglée.

7. S'ASSURER que le porte-outil est réglé aussi proche que possible de la pièce à tourner.

8. TOURNER la pièce à la main pour vérifier le dégagement avant de mettre la machine en marche.
9. NE JAMAIS régler le porte-outil lorsque la pièce tourne.
10. ENLEVER le porte-outil avant le ponçage où le polissage.
11. AVANT D'EXECUTER UN TOURNAGE entre pointes, S'ASSURER que la pointe de la poupée mobile est bien ajustée contre la pièce et bloquée. La pointe de la poupée mobile doit être lubrifiée si elle n'est pas dotée d'un roulement à billes.
12. NE JAMAIS installer une pièce sur la pointe d'entraînement lorsque la pointe d'entraînement est dans la poupée fixe. Installer la pointe d'entraînement dans la pièce et à l'aide d'un maillet, tendre puis l'installer sur la poupée fixe.
13. NE JAMAIS desserrer le fourreau ou la poupée mobile quand la pièce tourne.
14. LORS du tournage sur plateau, S'ASSURER que la pièce est bien fixée au plateau et que la taille du plateau convient pour soutenir la pièce. S'ASSURER que les vis n'entrent pas en contact avec le ciseau lorsque la pièce atteint ses dimensions finales.
15. NE PAS porter de gants, de cravates, ni de vêtements amples lors de l'utilisation du tour.
16. DÉGROSSIR la pièce aussi près que possible de la forme finale avant de l'installer sur le plateau.
17. SERRER toutes les manettes de serrage avant de mettre la machine en marche.
18. EXAMINER la pièce pour voir si elle n'a pas de défauts et vérifier les assemblages collés avant de travailler. NE PAS installer de pièce fendue ou noueuse.
19. LORS du dégrossissage, NE PAS avancer le ciseau trop rapidement vers la pièce ni faire de trop grosses coupes.
20. UTILISER la vitesse la plus lente au commencement d'une nouvelle pièce.
21. TOUJOURS utiliser le tour selon les vitesses recommandées : utiliser la vitesse la plus basse pour dégrossir et pour un diamètre de travail long et large. Si les vibrations persistent, arrêter la machine et corriger le défaut. Voir les recommandations ci-dessous concernant la vitesse à utiliser.
22. S'ASSURER que tous les réglages sont effectués lorsque la machine est à L'ARRET.
23. DÉBRANCHER le tour avant de faire des réparations.

24. DÉBRANCHER et nettoyer le tour avant de le quitter.
25. S'ASSURER que l'aire de travail est propre avant de quitter la machine.
26. SI une pièce du tour manque, est endommagée ou défectueuse d'une manière quelconque, OU si un élément électrique ne fonctionne pas bien, arrêter la machine et la débrancher de l'alimentation. Remplacer la pièce manquante, endommagée ou défectueuse avant d'utiliser la machine à nouveau.
27. ATTENTION ! Pour réduire le risque de se blesser, TOUJOURS porter des lunettes de sécurité et un moyen de protection de la tête et du visage lorsque l'on utilise le tour.
28. L'UTILISATION d'accessoires non recommandés par Delta France peut entraîner des blessures.
29. LORSQUE L'OUTIL N'EST PAS UTILISÉ, pensez à débrancher le tour de la prise de courant.
30. CONSERVER CES INSTRUCTIONS. S'y reporter fréquemment et les utiliser pour informer les autres utilisateurs.

CONSIGNES SPECIFIQUES AUX LASER

Cette machine ne possède pas de laser

SPECIFICATIONS

Moteur	550 W
Alimentation	230V, 50Hz
Vitesse	650-3800 trs/min
Poulie	Étagées 3 plateaux
Variateur	sur boîtier déporté
Type interrupteur déporté	à manque de tension sur boîtier
Entre pointe	430 mm
Diamètre admissible au-dessus du banc	305 mm
Griffe d'entraînement	Pointe à trois griffes – cône Morse 2
Contre pointe	Sur roulements à billes – cône Morse
2	
Poids	38 kgs
Filetage poupée fixe	M33x3.5

INFORMATION SUR LE BRUIT

Le niveau de bruit de la machine est mesuré selon la norme DIN EN ISO 3744 ; 11/95, E DIN EN 31201 ; 6/93, ISO 7960 Annex A ; 2/95 puisque les niveaux de

pression sonore dépassent 85 dbA pendant l'emploi. Des mesures de protection contre le bruit sont nécessaires.

Les valeurs citées sont des valeurs d'émission calculées selon les normes en vigueur et non des valeurs liées à l'utilisation sur le lieu de travail. Bien qu'il y ait une corrélation entre ces différents niveaux d'émission, il est impossible de tirer une quelconque conclusion sur des précautions supplémentaires à apporter. Des facteurs ayant une influence potentielle sur le niveau d'émission sonore sur le lieu de travail incluent la durée de travail, la taille de la pièce ainsi que les autres sources de bruit (ex : le nombre de machines en fonctionnement, autres opérations bruyantes effectuées en même temps). Les seuils de niveau sonore varient d'un pays à l'autre. Pour ces différentes raisons, nous recommandons aux utilisateurs de porter un casque de protection auditif lors de l'utilisation de cette machine.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

England		Only for EU countries Do not dispose of electric tools together with household waste material! In observance of European Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment and its implementation in accordance with national law, electric tools that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.
---------	--	---

The crossed-out wheeled bin means that within the European Union the product must be taken to separate collection at the product end-of life. This applies to your device but also to any enhancements marked with this symbol. Do not dispose of these products as unsorted municipal waste.

France		Pour les pays européens uniquement Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures ménagères ! Conformément à la directive européenne 2002/96/EG relative aux déchets d'équipements électriques ou électroniques (DEEE), et à sa transposition dans la législation nationale, les appareils électriques doivent être collectés à part et être soumis à un recyclage respectueux de l'environnement.
--------	---	--

Le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix signifie que ce produit doit faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie au sein de l'Union européenne. Cette mesure s'applique non seulement à votre appareil mais également à tout autre accessoire marqué de ce symbole. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif.


**En application de la directive DEEE concernant l'environnement,
Il est interdit d'éliminer les appareils électriques ou électroniques usagés dans la nature ou dans une simple décharge publique.
Il est demandé de les porter dans un dépôt prévu à cet effet pour le recyclage.**

ATTENTION : le fabricant se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques sans préavis.

Manufacturer reserves the right to change specifications without notice.

Photos et schémas non contractuels. Fournis à titre indicatif.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

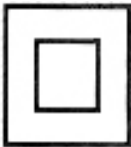	Toujours porter des lunettes de protection pour éviter toute projection lors de l'utilisation de la machine.
	Lire et comprendre le manuel d'instructions avant d'utiliser la machine.
	Toujours porter un masque de protection si l'opération soulève de la poussière.
	Toujours porter un casque contre le bruit lors de l'utilisation de la machine.
	Produit répond aux normes correspondantes de la CE.
	Double isolation. Ce symbole signifie qu'aucun élément pouvant conduire le courant n'est accessible sans l'utilisation d'un outil. Ces appareils sont dépourvus de conducteur de terre.
	Indique que la machine est équipée d'un dispositif de pointage laser (voir le chapitre CONSIGNES DE SECURITE SPECIFIQUES AU LASER)



Il est interdit de mettre les mains dans cette partie, lorsque la machine est en fonctionnement. Risque de coupure/d'entraînement.

DEBALLAGE ET NETTOYAGE

Votre nouveau tour est expédié complet. Déballez-la soigneusement ainsi que toutes les pièces détachées le cas échéant. Enlevez le revêtement de protection de toutes les pièces qui ne sont pas peintes. Ce revêtement de protection peut être enlevé à l'aide d'un chiffon doux humidifié de WD40. Ne pas utiliser d'acétone, d'essence ou de diluant à peinture.

Note : Si des pièces sont endommagées ou manquent, ne branchez pas le tour et ne mettez pas l'interrupteur sur la position « MARCHE » tant que ces pièces endommagées ou manquantes n'ont pas été remplacées et installées correctement.



ATTENTION :

Lors du nettoyage de la machine après déballage, n'utilisez pas d'essence ou autre solvant à base de pétrole car ces produits sont extrêmement inflammables. Un risque d'explosion ou d'incendie existe si ces produits sont utilisés.

Généralement, tous les solvants utilisés pour le nettoyage des machines sont toxiques lorsqu'ils sont inhalés ou ingérés. Travaillez toujours dans un lieu bien aéré à distance des sources potentielles de solvants. Portez un masque.

BRANCHEMENT ET RACCORDEMENT ELECTRIQUE

MACHINE MONOPHASE

CORDONS PROLONGATEURS

N'utilisez que des cordons prolongateurs à trois conducteurs possédant une fiche à deux broches et des prises à deux cavités et une terre correspondant à la fiche de l'outil. Lorsque vous utilisez un outil électrique à une distance importante de l'alimentation, assurez-vous d'utiliser un cordon prolongateur qui a une section suffisante pour transporter le courant dont la machine a besoin. Un cordon prolongateur sous dimensionné provoquerait une chute de tension dans la ligne

conduisant à une surchauffe, à une perte de puissance et serait susceptible de déclarer un incendie. Utilisez le tableau pour déterminer la dimension minimale des fils requise dans un cordon prolongateur. Seuls des cordons prolongateurs aux normes peuvent être utilisés.

Longueur du cordon prolongateur : jusqu'à 15 m

Dimension du fil : 3 x 2,5 mm²

Avant d'utiliser tout cordon prolongateur, vérifiez qu'il ne comporte pas de fils qui dépassent ou sont nus et que l'isolant n'est pas coupé ou usé. Réparez ou remplacez immédiatement un cordon endommagé ou usé.



ATTENTION :

Les cordons prolongateurs doivent être éloignés de la zone de travail ou situés de manière à ce qu'ils ne se trouvent pas pris dans des pièces, outils ou autres objets pendant l'utilisation de l'outil.

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Votre appareil comporte un moteur électrique fabriqué avec précision. Il doit être branché sur une alimentation de 230 V, 50 Hz. Si votre machine ne fonctionne pas lorsqu'elle est branchée dans une prise, vérifiez bien les caractéristiques de l'alimentation.

MACHINE TRIPHASE

CORDONS PROLONGATEURS

N'utilisez que des cordons prolongateurs à cinq conducteurs possédant une fiche à cinq broches correspondant à la fiche de la machine. Lorsque vous utilisez un outil électrique à une distance importante de l'alimentation, assurez-vous d'utiliser un cordon prolongateur qui a une section suffisante pour transporter le courant dont la machine a besoin. Un cordon prolongateur sous dimensionné provoquerait une chute de tension dans la ligne conduisant à une surchauffe, à une perte de puissance et serait susceptible de déclarer un incendie. Utilisez le tableau pour déterminer la dimension minimale des fils requise dans un cordon prolongateur. Seuls des cordons prolongateurs aux normes peuvent être utilisés.

Longueur du cordon prolongateur : jusqu'à 15 m

Section des fils : 5 x 2,5 mm²

Avant d'utiliser tout cordon prolongateur, vérifiez qu'il ne comporte pas de fils qui dépassent ou sont nus et que l'isolant n'est pas coupé ou usé. Réparez ou remplacez immédiatement un cordon endommagé ou usé.



ATTENTION :

Les cordons prolongateurs doivent être éloignés de la zone de travail ou situés de manière à ce qu'ils ne se trouvent pas pris dans des pièces, outils ou autres objets pendant l'utilisation de l'outil.

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Votre appareil comporte un moteur électrique fabriqué avec précision. Il doit être branché sur une alimentation de 400 V, 50 Hz. Si votre machine ne fonctionne pas lorsqu'elle est branchée dans une prise, vérifiez bien les caractéristiques de l'alimentation.



ATTENTION :

Dans tous les cas toujours dérouler entièrement votre cordon prolongateur lorsqu'il est stocké sur une bobine d'enroulement.

INSTRUCTIONS DE MISE A LA TERRE

En cas de mauvais fonctionnement ou de court-circuit, la mise à la terre fournit un chemin de moindre résistance au courant électrique et réduit le risque de décharge électrique. Cet outil est équipé d'un cordon électrique possédant un conducteur de mise à la terre et une fiche de terre. La fiche doit être branchée dans une prise correspondante correctement installée et mise à la terre conformément à tous les codes et dispositions locaux.


Ne modifiez pas la fiche fournie. Si elle ne rentre pas dans la prise, faites installer une prise appropriée par un électricien qualifié. Un raccordement mal fait du conducteur de mise à la terre de l'équipement peut entraîner un risque de décharge électrique. Le conducteur dont la gaine isolante est verte avec ou sans raie jaune est le conducteur de mise à la terre. Si la réparation ou le remplacement du cordon d'alimentation est nécessaire, ne raccordez pas le conducteur de terre à une borne sous tension.

Renseignez-vous auprès d'un électricien qualifié ou d'une personne responsable de l'entretien si les instructions de mise à la terre ne sont pas complètement comprises ou s'il y a un doute quant à la mise à la terre correcte de l'outil.

Réparez ou remplacez immédiatement un cordon endommagé ou usé.

Cet outil est prévu pour être utilisé sur un circuit comportant une prise murale. Il est aussi doté d'une broche de mise à la terre.

IDENTIFICATION DE LA MACHINE

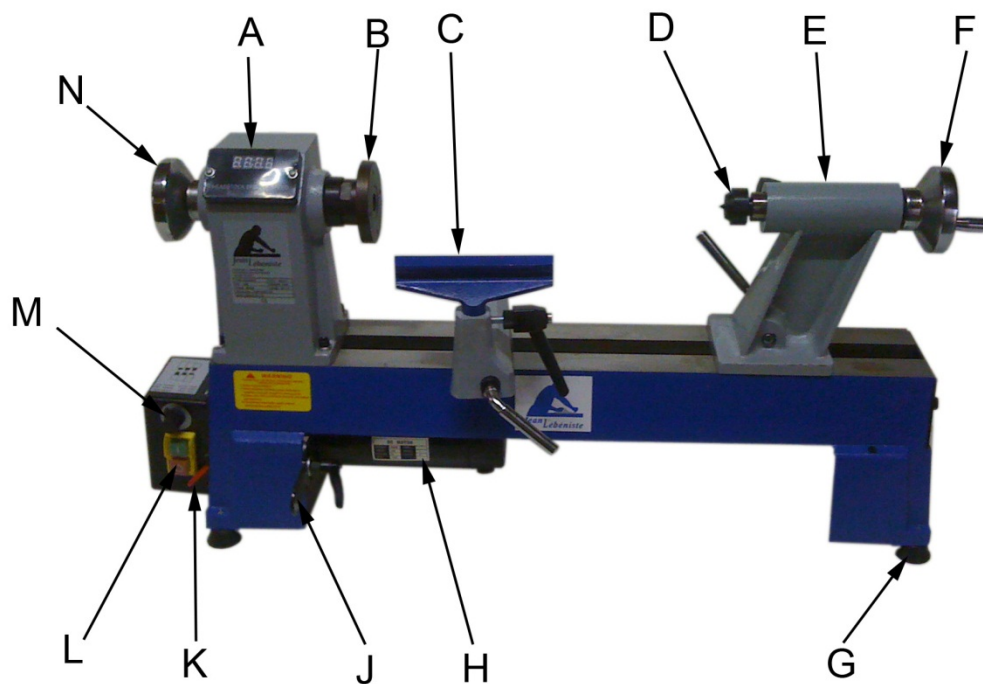

- A. Compte tour
- B. Plateau démontable
- C. Porte outil
- D. Contre pointe
- E. Poupée mobile
- F. Volant d'avance de contre pointe
- G. Pieds réglables
- H. Moteur
- I.
- J. Levier de tension de courroie
- K. Levier de blocage du boîtier de commande
- L. Interrupteur à manque de tension
- M. Variateur de vitesse
- N. Volant de manœuvre de la pièce

MONTAGE ET REGLAGE


Déballer votre tour en retirant du carton les deux morceaux de polystyrène.



Sortez votre tour du carton.



Ainsi que les accessoires livrés.

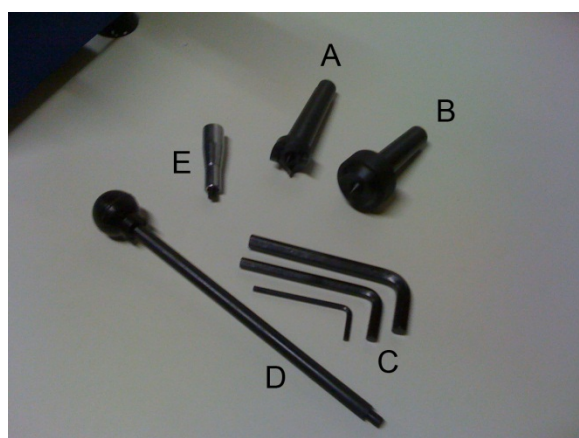


- A. Griffe d'entrainement
- B. Contre pointe
- C. Clés de services
- D. Tige d'éjection de la contre pointe et de la griffe d'entrainement
- E. Manivelle du volant de la poupée mobile

Placer le tour à l'endroit voulu, déballez le boîtier électrique puis ramenez le sur le côté du tour comme vous pouvez le voir sur la photo suivante, retirez l'axe, positionnez le boîtier entre les charnières, insérez l'axe.




Fermez le portillon ainsi formé en le verrouillant avec le levier rouge.

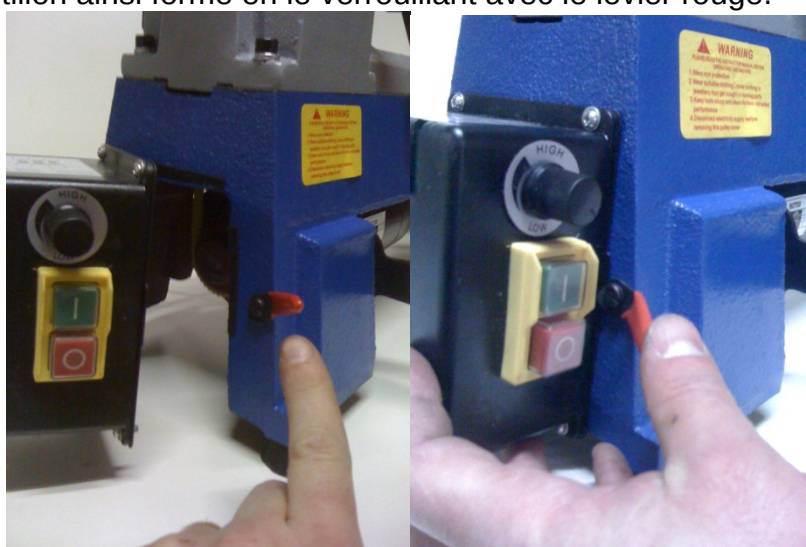


Installez la contre pointe (B) (voir photo d'identification) et le cas échéant la griffe d'entrainement, ainsi que la manivelle (E) du volant de la contre pointe.


Pour installer la rallonge de banc, déposez les 2 vis Chc en bout de banc du tour, retirer la tôle qui sert de butée.

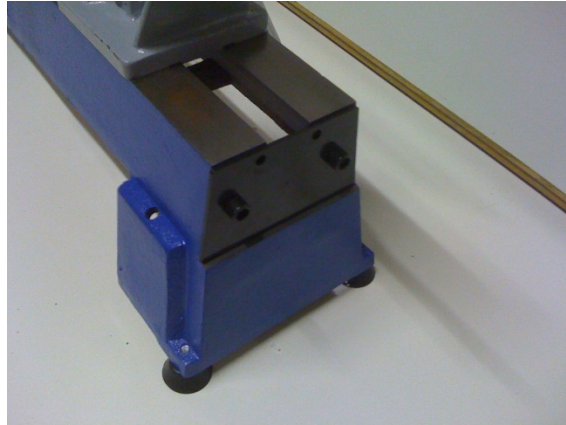

Avant de positionner la rallonge, vissez les deux pieds fournis avec la rallonge dans les taraudages de la rallonge.

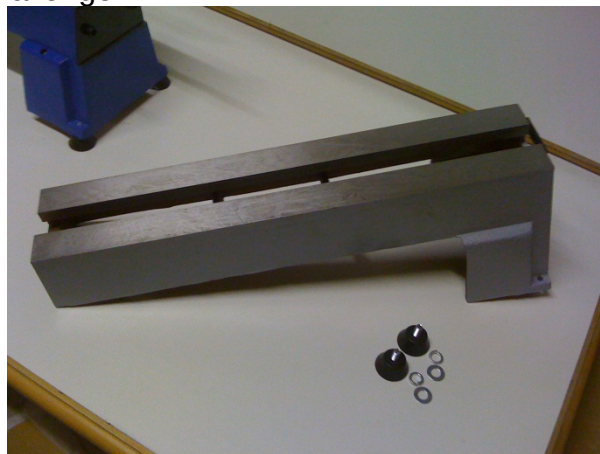

Positionnez la rallonge en bout de banc et fixez celle-ci à l'aide des deux vis Chc qui servaient à fixer la butée.

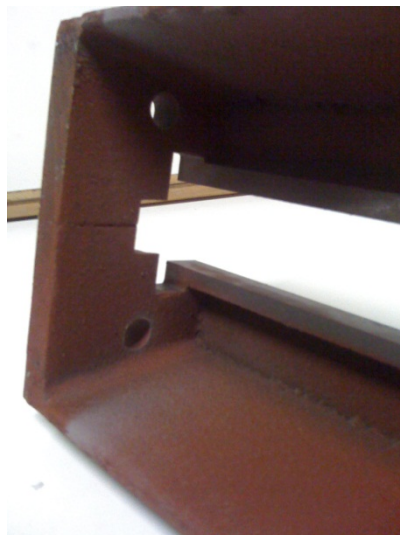


**ATTENTION !
NE PAS BLOQUER LES 2 VIS Chc AVANT D'AVOIR VERIFIER QUE LE
BANC ET LA RALLONGE SOIENT BIEN DANS LE MÊME PLAN ET QUE LA
POUPEE MOBILE COULISSE CORRECTEMENT**

Régler l'horizontalité et le niveau à l'aide des pieds.

Réglage de la vitesse à l'aide de la courroie.

Toutes les vitesses intermédiaires s'atteignent avec le variateur de vitesse.

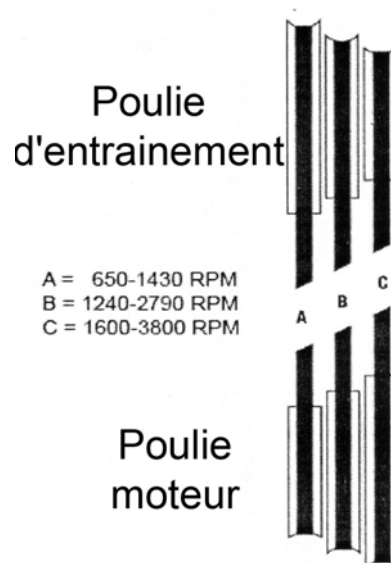



Pour accéder à la courroie procéder comme suit.

Ouvrir le capot arrière en dévissant la molette supérieure (1).

Faire glisser le capot vers le haut (2).

Débloquer le levier (F) puis lever le moteur à l'aide du levier (G), ce qui aura pour effet de libérer la courroie, vous pourrez à ce moment la positionner sur l'étage désiré, en fonction de la plage de vitesse souhaité. Cela fait, opérer de la manière inverse pour tendre la courroie et refermer le capot arrière.

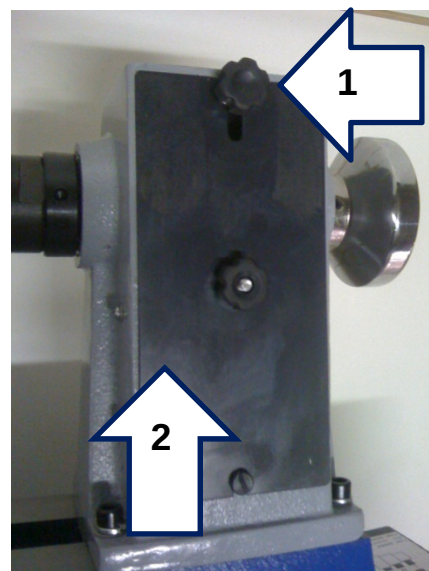

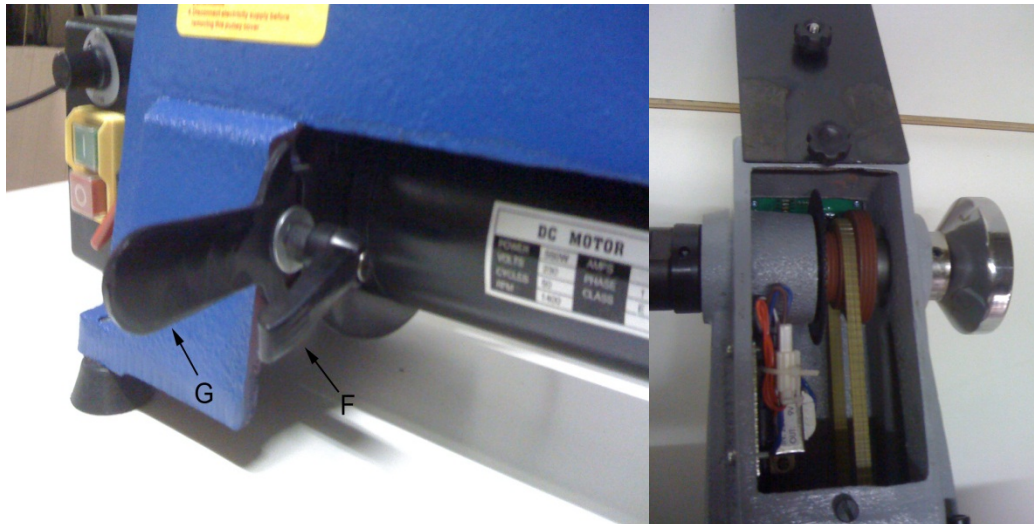

Mise en route en appuyant sur l'interrupteur (bouton vert).



Réglage de la vitesse à l'aide du potentiomètre (tourner le bouton noir dans le sens des aiguilles d'une montre ou à l'inverse, en fonction de la vitesse désirée).
Arrêt de la machine en appuyant sur stop (bouton rouge).

MAINTENANCE ET ENTRETIEN



- NOTE ! Les roulements de la broche d'entraînement sont lubrifiés à vie requièrent aucun entretien.


Remplacement de la courroie:

Débloquer le levier déblocage du moteur, dévisser les vis rep 2 ainsi que le volant rep 1, déposer le capot arrière rep 7 débloquent la vis d'immobilisation rep 69 de la poulie de l'arbre rep 25, sortir l'arbre en tapant celui-ci vers la poulée mobile à l'aide d'un maillet DOUX. Changer la courroie, remonter en faisant l'opération inverse.

Vérifier mensuellement l'état des charbons, dépoussiérer le moteur, le boîtier électronique ainsi que le capteur dans le compartiment de la courroie.

PARTIES RESERVES AUX SERVICES TECHNIQUES

VUE ECLATEE

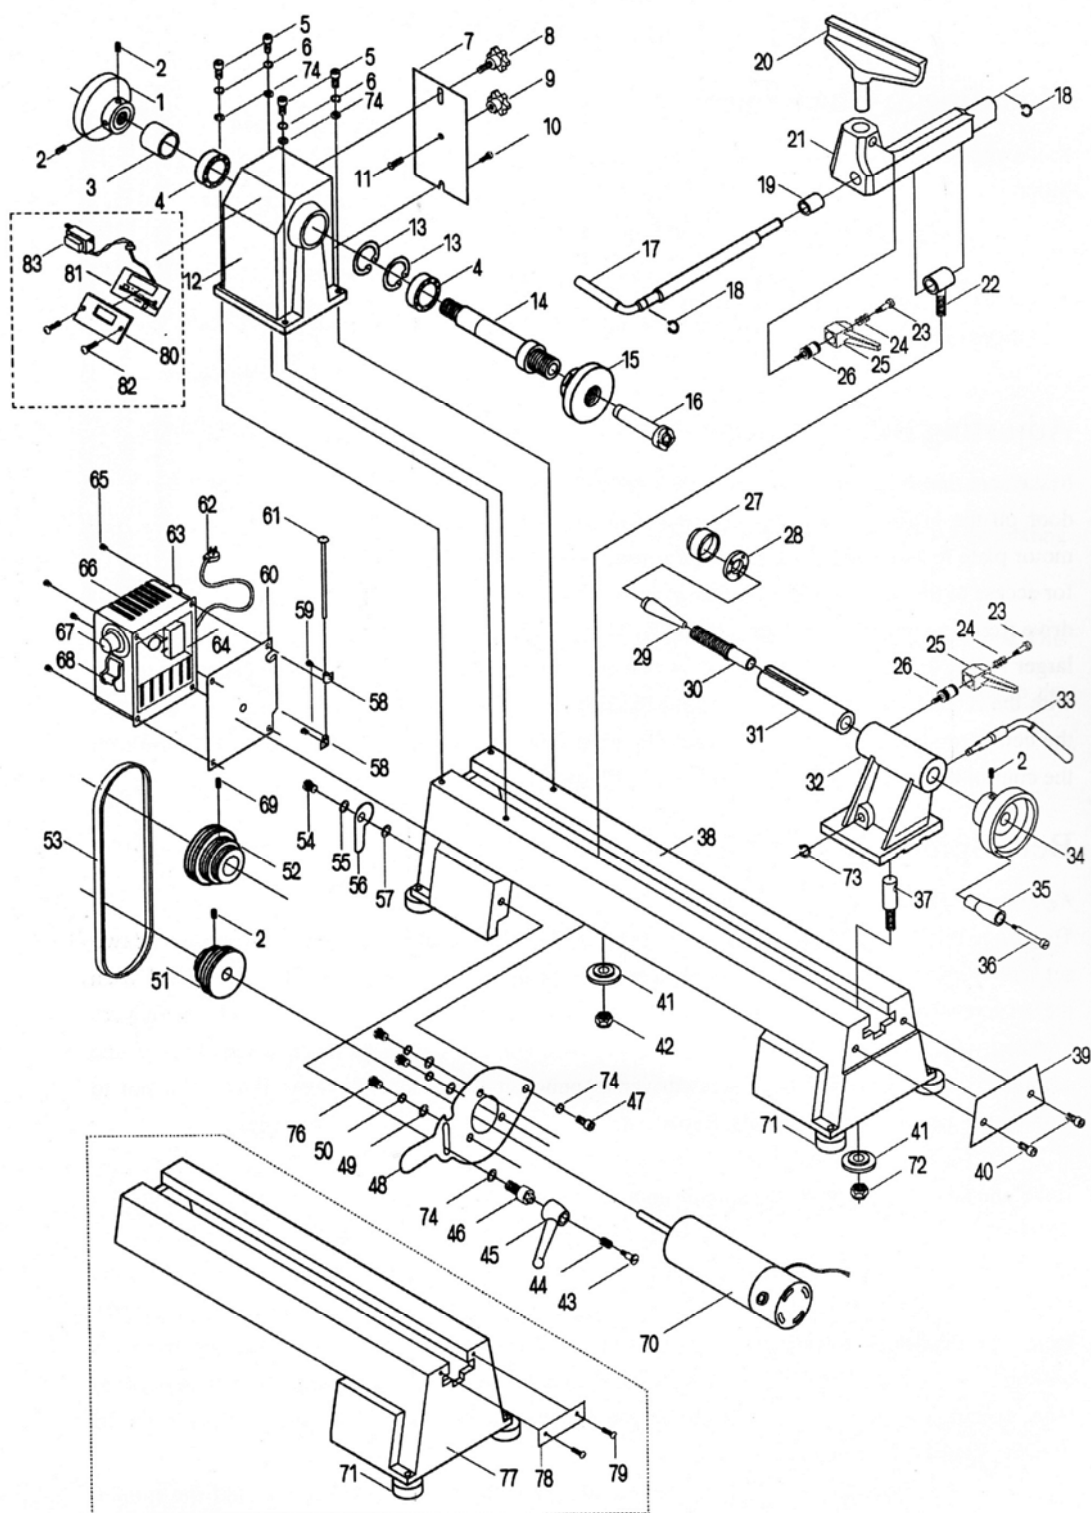

NO.	DESCRIPTION	QTY
1	Hand Wheel	1
2	Hex Socket Screw M6×12	4
3	Collar Spindle	1
4	Ball Bearing 80105	2
5	Hex SocketT Screw M8×25	4
6	Washer	6
7	Rear Belt Door	1
8	Moving Knob	1
9	Stationary Knob	1
10	Bolt	1
11	Semi-circle Head Screw	1
12	Headstock	1
13	Retaining Ring	2
14	Headstock Spindle	1
15	Face Plate	1
16	Headstock Spur Center	1
17	Lock Handle For Tool Rest Base	1
18	Retaining Ring 10	3
19	Tool Rest Bushing	1
20	Tool Rest	1
21	Tool Rest Base	1
22	Tool Rest Cam Follower	1
23	Flat Head Screw	2
24	Spring	2
25	Handle	2
26	Lock Bolt	2
27	Cup Center	1
28	Ball Bearing 80102	1
29	Taper Rod	1
30	Tailstock Quill	1
31	Tail Axis	1
32	Tailstock	1
33	Eccentric Axis	1
34	Quill Adjusting Wheel	1
35	Quill Crank Handle	1
36	Bolt	1
37	Cam Follower Tailstock	1
38	Bed	1
39	Retaining Plate	1
40	Hex Socket Screw M10×12	2

41	Lock Plate	2
42	Nut M10	2
43	Flat Head Screw	1
44	Spring Washer	1
45	Handle	1
46	Lock Screw	1
47	Hex Socket Screw M8×12	1
48	Motor Plate	1
49	Big Washer	3
50	Washer 6	3
51	Motor Pulley	1
52	Drive Pulley	1
53	Drive Belt	1
54	Bolt	1
55	Washer	1
56	Door Latch	1
57	Washer 4	1
58	Hinge	2
59	Semi-circle Head Screw M4×8	2
60	Switch-box Plate	2
61	Pin Hinge	1
62	Power Cord	1
63	Overload Protector	1
64	Line Board	1
65	Semi-circle Head Screw M4×6	4
66	Switch-box	1
67	Knob	1
68	Switch	1
69	Hex Socket Taper Screw M6×12	4
70	Motor	1
71	Rubber Washer	4
72	Nut M10	4
73	Retaining Ring	1
74	Washer	4
76	Flat Head Screw	3
77	Extension Bed	2
78	Plate	2
79	Screw	1
80	Cover	1
81	Variable Plate	1
82	Screw	2
83	Transformer	1

ASSISTANCE - SAV – GARANTIE

La société Holzprofi est fière de la qualité des outils électriques qu'elle met sur le marché. Leurs composants sont inspectés à chaque étape de la fabrication, et chaque outil subit une dernière vérification avant d'être emballé pour l'envoi. Pour confirmer l'entière confiance de la société Holzprofi dans la qualité technique de ses produits, la compagnie s'engage à réparer ou à remplacer tout élément ou accessoire d'un outil électrique Jean l'ébéniste présentant un défaut dûment reconnu de matière ou de fabrication. La garantie est d'une durée de un an pour les articles de la marque Jean l'ébéniste. Cette garantie ne couvre pas les pannes ou défauts qui auraient pu être engendrés par :

- Une mauvaise utilisation de l'appareil
- Un non respect des consignes indiquées dans le mode d'emploi
- Des chutes, mauvaises manipulations, mauvais branchements électriques, etc.

La Tour MC0910 est prévue pour effectuer des travaux de tournage sur du bois uniquement. Tout utilisateur doit vérifier sa machine régulièrement et en tous cas avant tous gros travaux. HOLZPROFI France n'accepte aucune responsabilité suite à des problèmes de construction, implantation, fabrication, montage qui pourrait résulter d'une défaillance de l'appareil due à un mauvais entretien de l'appareil ou à des connexions hasardeuses avec d'autres instruments.

La ou les pièces présumées défectueuses doivent être renvoyées franco de port à son service technique. La garantie ne comprend pas les frais de main-d'oeuvre ou de remplacement, de pièce, occasionnés par suite de mauvais usage, dégradation et usure normale, lesquels ne donnent droit ni à remplacement, ni à réparation. Toute réparation effectuée en dehors de notre service technique annule la garantie. IL EST EXPRESSÉMENT PRÉCISÉ QUE NOUS NE SERONS ENGAGÉS PAR AUCUNE AUTRE GARANTIE (EXPRESSE OU TACITE) DE QUALITÉ INTRINSEQUE, DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE A UN EMPLOI PARTICULIER.

Société HOLZPROFI France S.A.R.L
7, Rue de la papeterie
67590 Schweighouse sur Moder
Tél : 03 88 72 78 34
Fax : 03 88 72 74 89
Email : service-technique@holzprofi.fr

DECLARATION DE CONFORMITE

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Certificate for EC-type examination delivered by TÜV Rheinland Product Safety GmbH – Am Grauen Stein – D-51105 Köln (Registration n° AN 50021763 0001 & AM 50021766 0001)

DECLARATION DE CONFORMITE CE

Nous soussignés déclarons que la

Tour à bois Type MC0430VD

Répond aux exigences des Directives Européennes: 2006/42/EC

Standards : EN 61029-1 : 2000 + A11

A12 ; EN 61029-2-9 : 2002 ; EN 60825-1 : 1994 + A1 +A2



Machine : Tour à bois MC0430VD

Importer : Holzprofi France
7, Rue de la papeterie
F-67590 Schweighouse sur moder

Name / Title : Christophe JULLY
Gérant
Date : 19.04.2011

Certificat CE disponible sur demande, sur présentation de la facture et du numéro de série de l'appareil.

service-technique@holzprofi.fr

HOLZPROFI assure une veille normative qui vous garantit la conformité des équipements présentés dans cette notice aux règles techniques de sécurité qui leur sont applicables.

Afin de respecter les exigences essentielles des directives en vigueur, nous améliorons nos machines en observant les normes européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques.